



(주)동일기연
DONG IL TECHNOLOGY LTD.

사용 설명서

ELECTROSTATIC VOLTMETER ARS-S005 Series



제품을 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.
이 설명서를 읽으신 후 손 쉽게 보실 수 있는 곳에 두시고 참조 하시기 바랍니다.
이 설명서의 마지막 장은 보증서 입니다. 내용을 잘 확인하신 후 보관해 주세요.

대한민국 경기도 화성시 남양로 930번길 28 (주)동일기연
Tel 031-299-5452 Fax 031-357-2610

CONTENTS

1. 제품 특징	3Page
2. 제품 사양	4Page
3. 제품 구성	5Page
4. 각 부의 명칭 및 기능	7Page
5. 외관도	10Page
6. 제품 성능	11Page
7. 연결 및 설치 방법	15Page
8. 제어 및 모니터링 프로그램을 이용한 원격감시 설정 ...	19Page
9. 사용 전 주의사항	25Page
10. 작동 이상 시 확인 사항	26Page

1. 제품 특징



(주) 동일기연 전위센서를 구입하여 주셔서 진심으로 감사드립니다.

본 제품은 생산장비, 물류라인 등 공정라인 내에 설치하여, 공정 진행 중 발생하는 정전기를 측정할 수 있는 장치입니다.

공정 중에 발생하는 정전기는 제품 내 회로의 Pattern의 파괴, 생산 공정 중 파티클 부착 유발 등의 불량요인을 발생시켜 제품수율을 감소시킵니다.

본 제품은 이러한 정전기를 실시간으로 감시함으로써, 정전기 발생 구역의 관리와 감시가 가능한 제품입니다.

▶ 정밀모드와 확장모드

측정거리는 정전기의 측정에 있어서 중요한 요소입니다.

측정거리 25mm로 설치 시에는 1V의 해상도를 가지는 정밀모드로 동작이 가능하며, 확장모드는 측정거리를 최소50mm에서 최대 100mm까지 10mm 단위로 거리설정이 가능하고 10V의 해상도를 가집니다.

▶ 높은 정확성과 신뢰성

본 제품은 정밀모드에서는 $\pm 5\%$ 의 오차율, 확장모드에서는 $\pm 10\%$ 의 오차율을 가집니다.

▶ 원격감시시스템과의 연동이 가능(모니터링 프로그램)

RS485 Converter를 이용하여 ARS-S005 Series 에서 측정된 데이터를 컴퓨터에서 실시간으로 확인이 가능합니다.

▶ 다수의 제품을 한 개의 PC에서 원격감시 가능.

최대 30대의 제품이 Daisy-Chain으로 연결되며 최종적으로 PC에 연결할 경우, 30대 제품에서 측정된 데이터를 컴퓨터에서 실시간으로 확인이 가능합니다.

2. 제품 사양

본체크기(Dimension)	55.4mm(W) x 40.2mm(H) x70.1mm(D)	
입력전압(Input Voltage)	+24VDC	
소비전력(Power Consumption)	3W이하	
센서(Sensor)	Oscillating Chopper Type (DIT)	
측정거리(Distance)	정밀모드 : 25mm(± 0.5) Fixed 확장모드 : 50~100mm(± 0.5)(10mm interval)	
측정범위(Range)	정밀모드 : ± 2 kV($\pm 5\%$) 확장모드 : ± 20 kV($\pm 10\%$)	
해상도(Resolution)	정밀모드 : 1V 확장모드 : 10V	
선형도(Linearity)	$\pm 5\%$ F.S	
응답속도(Response Time)	20ms	
아날로그 출력(Analog Output)	ARS-S005W1	Output Voltage (1~5V)
	ARS-S005U1	Output Voltage (0~5V)
	ARS-S005C1	Output Current (4~20mA)
통신(Communication)	RS-485	
표시기능(Indicators)	Power LED(Green), +/- Polarity(Yellow/Orange)	
사용온도(Ambient Temp)	0°C~50°C	
사용습도(Ambient Humidity)	35~85%RH	

- ※ 1. 제품의 성능개선을 위하여 제품의 사양은 별도의 통보 없이도 변경될 수 있습니다.
2. 본 제품은 25mm/50mm 전용이며, 60~100mm에서도 측정은 가능하나 성능은 보장하지 않습니다.

3. 제품 구성

사용하시기 전에 반드시 구성품을 확인하시기 바랍니다.

< 구성품 >

- ① 센서 헤더
실 측정위치에 설치되어야 하는 부분입니다.
측정시, SUS재질로 처리된 부분이 대전체를 향해야 합니다.
 - ② 컨트롤러
측정거리, Address설정 등을 할 수 있는 육면체 모양의 컨트롤러입니다.
 - ③ 전원 CABLE(DC24V 4PIN)
전원케이블은 기본적으로 1.5m가 제공됩니다. 전원을 잘못 연결할 경우 제품에 손상이 발생할 수 있으니 배선 시 반드시 배선 색상 확인 후 연결 바랍니다. 잘못된 배선연결로 인한 제품손상은 당사에서 책임지지 않습니다.
 - ④ GND CABLE
전원 CABLE 내 그라운드 선이 있으나, 별도의 접지용 CABLE 3m가 제공됩니다.
- 경고!!**
- . 전원 연결 전 반드시 전원 사양을 확인하시기 바랍니다.
 - . 전기적 충격을 피하고 확실한 제품 성능 보장을 위해서는 확실한 접지를 하여 주십시오.
- ⑤ 통신 CABLE B형
통신용 RJ-45 B형 CABLE 3m가 제공 됩니다.
 - ⑥ 간단 사용설명서
제품 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하여 사용하시기 바랍니다.

① 센서 헤더



② 컨트롤러



3. 제품 구성

③ 전원케이블



④ GND CABLE



⑤ 통신 케이블 B형



⑥ 간단 사용설명서



사용설명서는 홈페이지에서 다운로드
Manual is download from website

< 부속품 >

① 아답터 (DC +24V Adapter)



※ 부속품은 별도 요청에 의하여 제작 및 공급되어 질 수 있습니다.

4. 각 부의 명칭 및 기능

<본체 명칭 및 기능>



No.	명 칭	설 명
①	센서부	실제 대전체의 전위를 읽는 부분입니다.
②	컨트롤러부	센서헤더 부에서 측정된 값을 디스플레이로 표현하며, 여러 Setting값을 조절할 수 있는 부분입니다.


<컨트롤러부 설명(전면)>



No.	명 칭	설 명
①	DISPLAY 부	측정값 및 메뉴상태를 표시합니다.
②	POWER LED	전원이 들어갔는지 확인합니다.
③	극성 LED	(+), (-)로 대전체의 극성을 표시합니다.
④	ZERO	센서의 영점을 조정합니다.
⑤	MENU KEY	메뉴에 진입하기 위한 버튼입니다.
⑥	ESC KEY	메뉴에서 빠져 나오기 위한 버튼 입니다
⑦	OK(HOLD)KEY	메뉴를 설정하거나 DISPLAY를 HOLD하기 위한 버튼입니다.


4. 각 부의 명칭 및 기능

<컨트롤러부 설명(후면)>

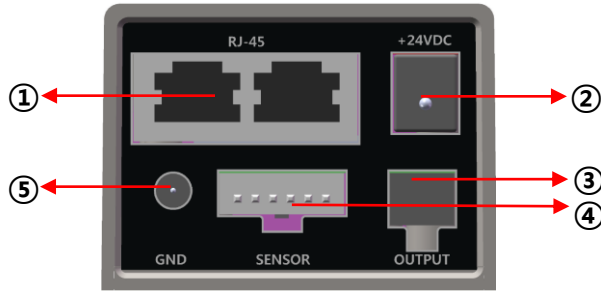

NO	명 칭	설 명
①	RJ-45 PORT	제전기와 연결하거나 PC연동을 위한 PORT입니다
②	DC JACK	별도의 어댑터 전원을 위한 JACK입니다.
③	4PIN PORT	전원, ANALOG 출력 및 ALARM신호를 위한 PORT입니다
④	SENSOR	센서 헤더와 연결하기 위한 PORT입니다
⑤	GND	접지를 연결하기 위한 PORT입니다

<후면 4PIN PORT 입출력 결선>

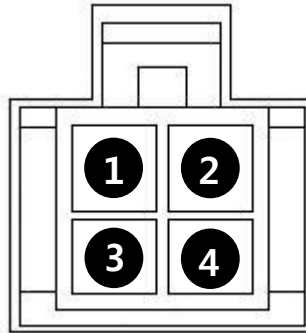

NO	명 칭	결선 색상
①	GROUND	BLACK
②	ALARM SIGNAL (정상"24VDC",비정상"0VDC")	WHITE
③	ANALOG OUTPUT	YELLOW
④	+24V POWER SUPPLY	RED

4. 각 부의 명칭 및 기능

< 후면 RJ-45 PORT 입출력 결선 >




<RJ - 45 B형>


8PIN 번호	설 명	결선 색상
①	Communication TX(+) Signal	BLACK
②	Communication TX(-) Signal	BROWN
③	Communication RX(+) Signal	RED
④	+24 DC Power Supply(Output:DC+24V)	ORANGE
⑤	Power supply Ground, Field Ground	YELLOW
⑥	Communication RX(-) Signal	GREEN
⑦	Ion Sensor Signal	BLUE
⑧	Power supply Ground, Field Ground	VIOLET

5. 외관도

<컨트롤러>

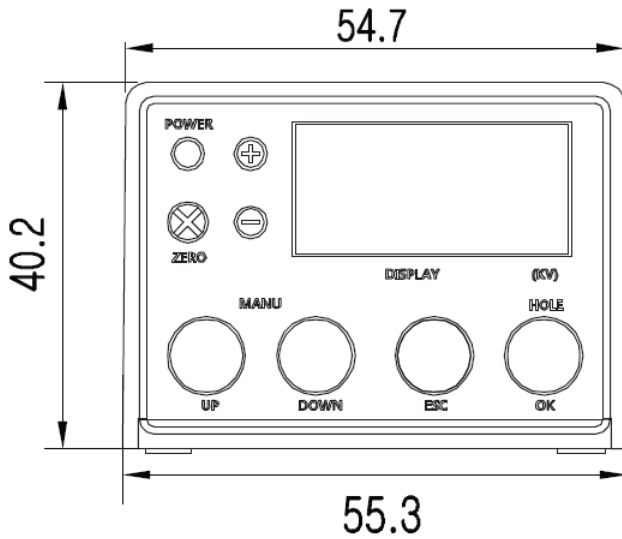


<Front View>

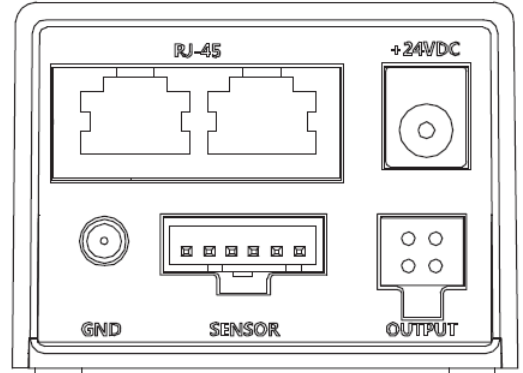

<Rear View>


<센서 헤더>

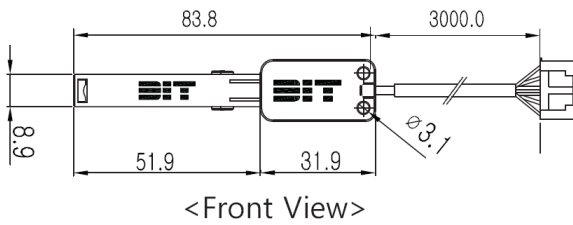

<Front View>





<Side View>

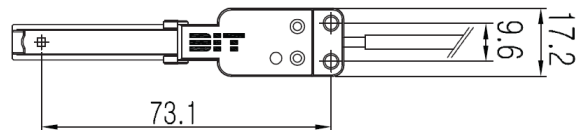

<Rear View>

6. 제품 성능



1) 정밀모드 / 확장모드 측정 결과[사내 TEST 측정값]

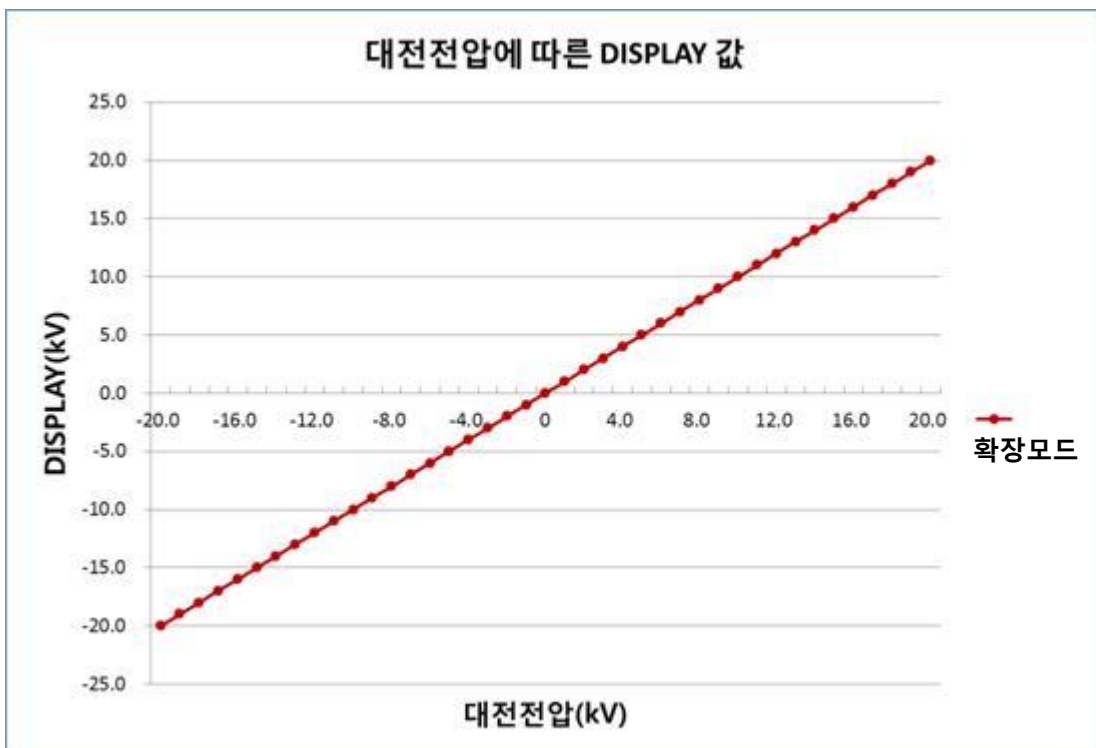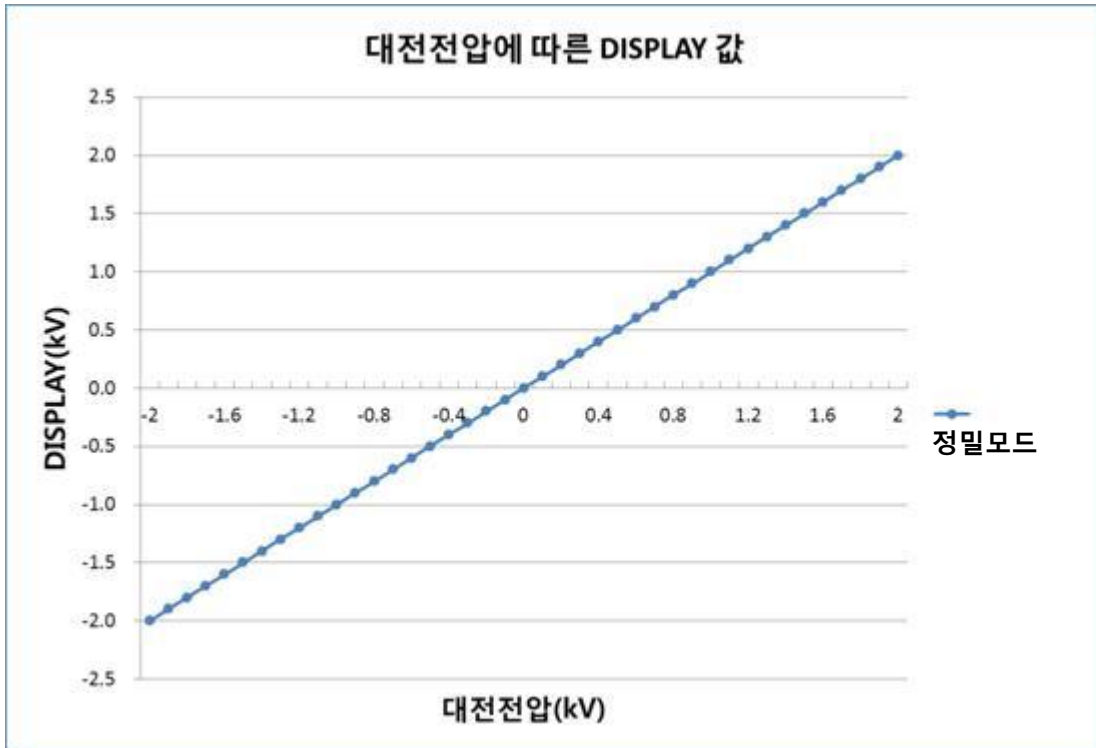

6. 제품 성능

2) ARS-S005W1 (1~5V) 아날로그 출력 그래프



DISPLAY		Analog Output
확장모드	정밀모드	
20kV	2kV	5V
19kV	1.9kV	4.9V
18kV	1.8kV	4.8V
17kV	1.7kV	4.7V
16kV	1.6kV	4.6V
15kV	1.5kV	4.5V
14kV	1.4kV	4.4V
13kV	1.3kV	4.3V
12kV	1.2kV	4.2V
11kV	1.1kV	4.1V
10kV	1.0kV	4.0V
9kV	0.9kV	3.9V
8kV	0.8kV	3.8V
7kV	0.7kV	3.7V
6kV	0.6kV	3.6V
5kV	0.5kV	3.5V
4kV	0.4kV	3.4V
3kV	0.3kV	3.3V
2kV	0.2kV	3.2V
1kV	0.1kV	3.1V
0V	0V	3.0V
-1kV	-0.1kV	2.9V
-2kV	-0.2kV	2.8V
-3kV	-0.3kV	2.7V
-4kV	-0.4kV	2.6V
-5kV	-0.5kV	2.5V
-6kV	-0.6kV	2.4V
-7kV	-0.7kV	2.3V
-8kV	-0.8kV	2.2V
-9kV	-0.9kV	2.1V
-10kV	-1.0kV	2.0V
-11kV	-1.1kV	1.9V
-12kV	-1.2kV	1.8V
-13kV	-1.3kV	1.7V
-14kV	-1.4kV	1.6V
-15kV	-1.5kV	1.5V
-16kV	-1.6kV	1.4V
-17kV	-1.7kV	1.3V
-18kV	-1.8kV	1.2V
-19kV	-1.9kV	1.1V
-20kV	-2.0kV	1.0V

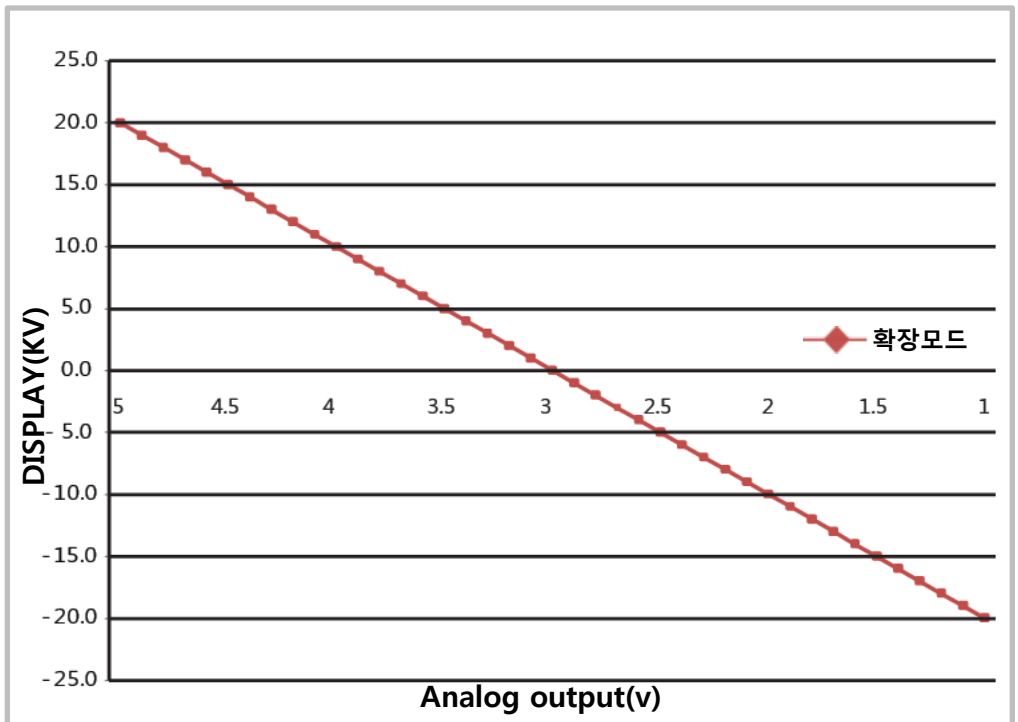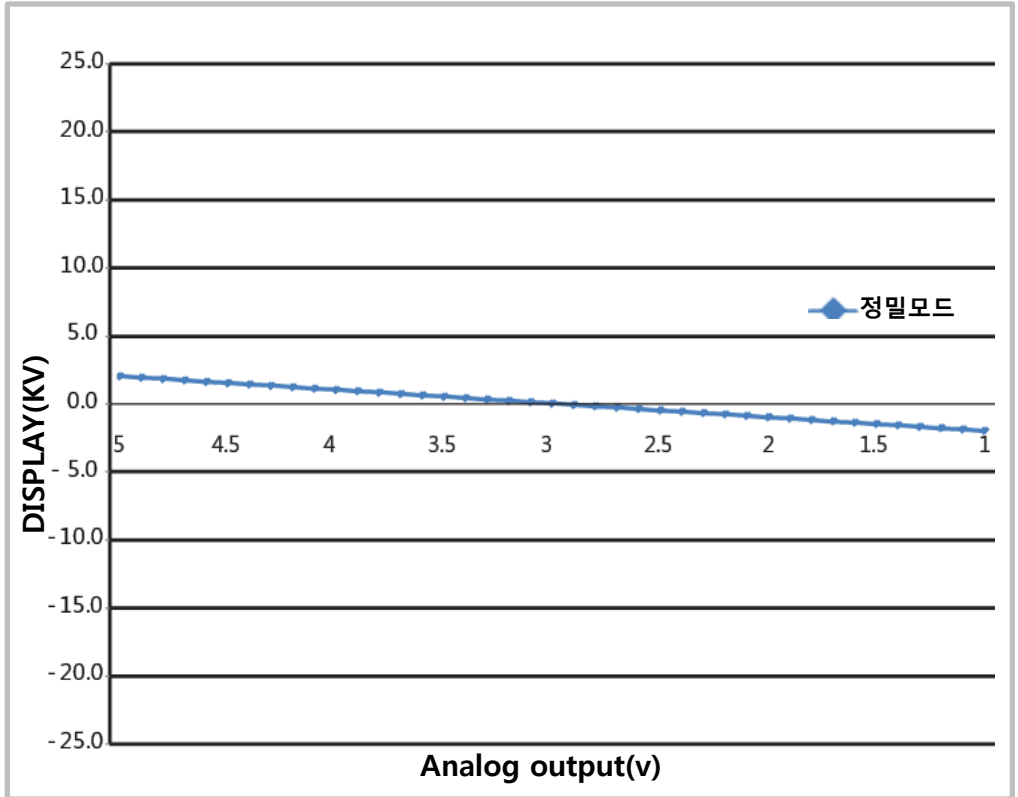

6. 제품 성능

3) ARS-S005U1 (0~5V) 아날로그 출력 그래프



DISPLAY		Analog Output
확장모드	정밀모드	
20kV	2kV	5V
19kV	1.9kV	4.875V
18kV	1.8kV	4.75V
17kV	1.7kV	4.625V
16kV	1.6kV	4.5V
15kV	1.5kV	4.375V
14kV	1.4kV	4.25V
13kV	1.3kV	4.125V
12kV	1.2kV	4.0V
11kV	1.1kV	3.875V
10kV	1.0kV	3.75V
9kV	0.9kV	3.625V
8kV	0.8kV	3.5V
7kV	0.7kV	3.375V
6kV	0.6kV	3.25V
5kV	0.5kV	3.125V
4kV	0.4kV	3.0V
3kV	0.3kV	2.875V
2kV	0.2kV	2.75V
1kV	0.1kV	2.625V
0V	0V	2.5V
-1kV	-0.1kV	2.375V
-2kV	-0.2kV	2.25V
-3kV	-0.3kV	2.125V
-4kV	-0.4kV	2.0V
-5kV	-0.5kV	1.875V
-6kV	-0.6kV	1.75V
-7kV	-0.7kV	1.625V
-8kV	-0.8kV	1.5V
-9kV	-0.9kV	1.375V
-10kV	-1.0kV	1.25V
-11kV	-1.1kV	1.125V
-12kV	-1.2kV	1.0V
-13kV	-1.3kV	0.875V
-14kV	-1.4kV	0.75V
-15kV	-1.5kV	0.625V
-16kV	-1.6kV	0.5V
-17kV	-1.7kV	0.375V
-18kV	-1.8kV	0.25V
-19kV	-1.9kV	0.125V
-20kV	-2.0kV	0V

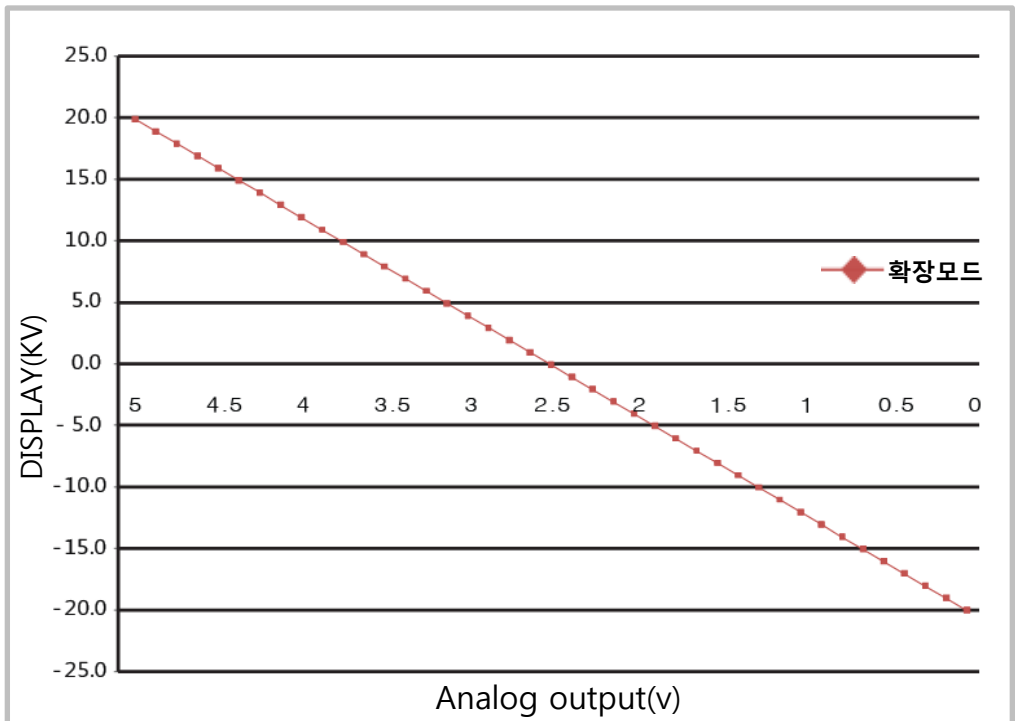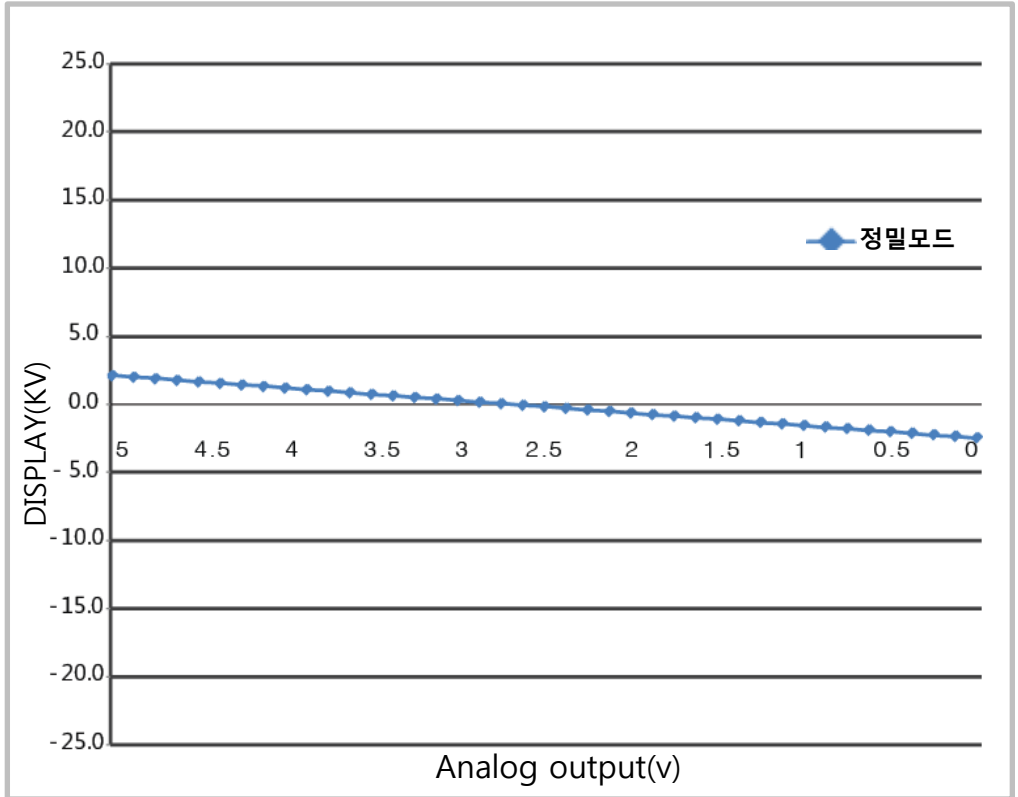

6. 제품 성능


4) ARS-S005C1 (4~20mA) 아날로그 출력 그래프

DISPLAY		Analog Output
확장모드	정밀모드	
20kV	2kV	20mA
19kV	1.9kV	19.6mA
18kV	1.8kV	19.2mA
17kV	1.7kV	18.8mA
16kV	1.6kV	18.4mA
15kV	1.5kV	18mA
14kV	1.4kV	17.6mA
13kV	1.3kV	17.2mA
12kV	1.2kV	16.8mA
11kV	1.1kV	16.4mA
10kV	1.0kV	16mA
9kV	0.9kV	15.6mA
8kV	0.8kV	15.2mA
7kV	0.7kV	14.8mA
6kV	0.6kV	14.4mA
5kV	0.5kV	14mA
4kV	0.4kV	13.6mA
3kV	0.3kV	13.2mA
2kV	0.2kV	12.8mA
1kV	0.1kV	12.4mA
0V	0V	12mA
-1kV	-0.1kV	11.6mA
-2kV	-0.2kV	11.2mA
-3kV	-0.3kV	10.8mA
-4kV	-0.4kV	10.4mA
-5kV	-0.5kV	10mA
-6kV	-0.6kV	9.6mA
-7kV	-0.7kV	9.2mA
-8kV	-0.8kV	8.8mA
-9kV	-0.9kV	8.4mA
-10kV	-1.0kV	8mA
-11kV	-1.1kV	7.6mA
-12kV	-1.2kV	7.2mA
-13kV	-1.3kV	6.8mA
-14kV	-1.4kV	6.4mA
-15kV	-1.5kV	6mA
-16kV	-1.6kV	5.6mA
-17kV	-1.7kV	5.2mA
-18kV	-1.8kV	4.8mA
-19kV	-1.9kV	4.4mA
-20kV	-2.0kV	4.0mA

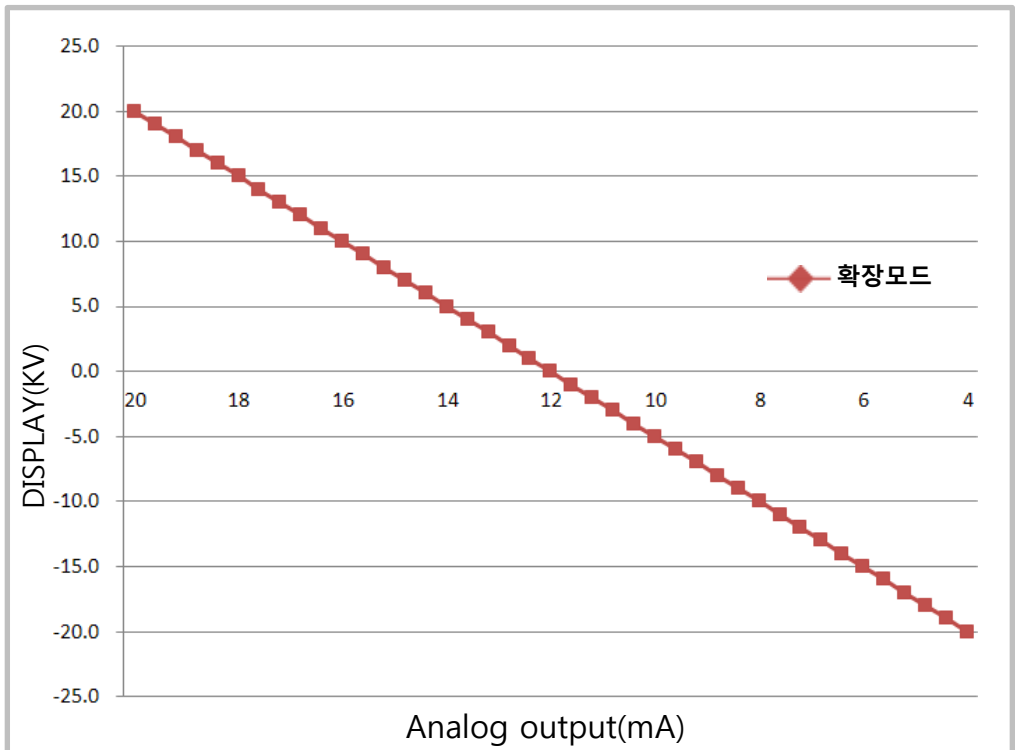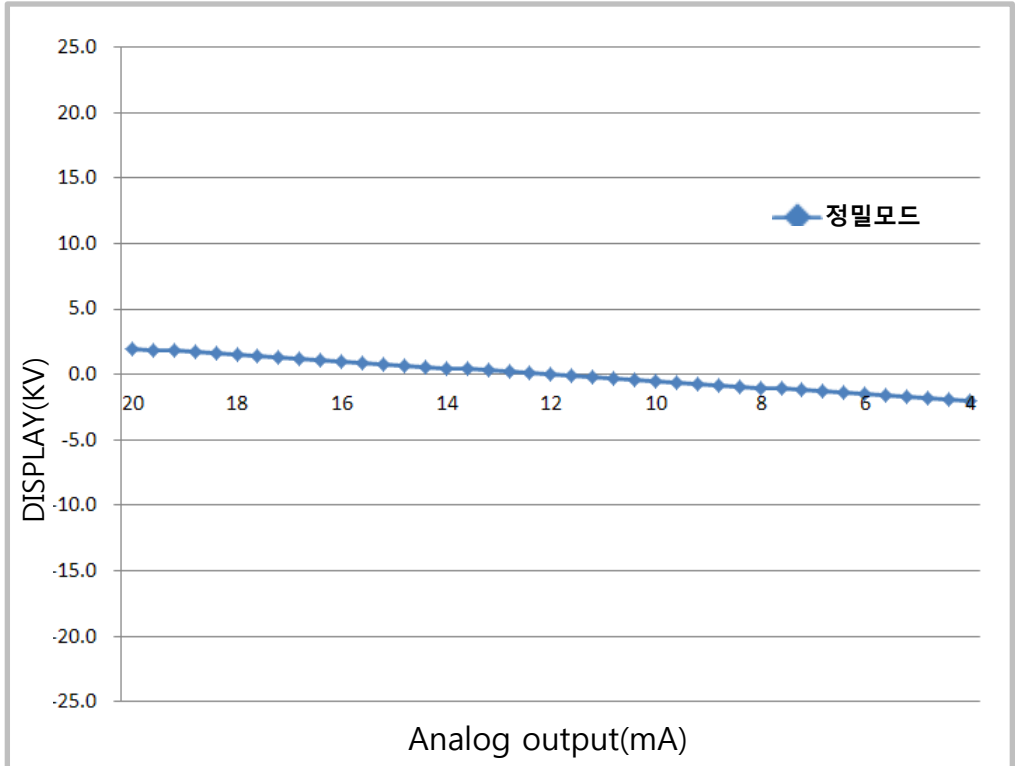

7. 연결 및 설치 방법


< 설치 적용 >

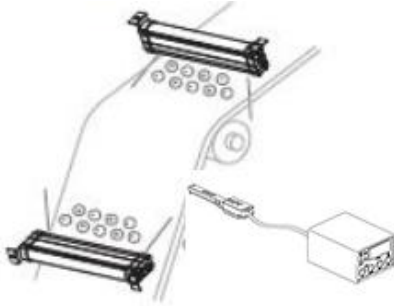

하기와 같이 정전기로 인한 문제가 발생하는 공정에 있어 정전기 발생여부 및 발생수준의 파악이 필요한 공정에 설치하십시오.

- 1) 회로의 Pattern 파괴 발생.
- 2) 이물 흡착.
- 3) 이물 안 떨어짐.
- 4) 제품간 또는 제품과 생산장비간 흡착

< 설치 전 점검 및 주의 사항 >

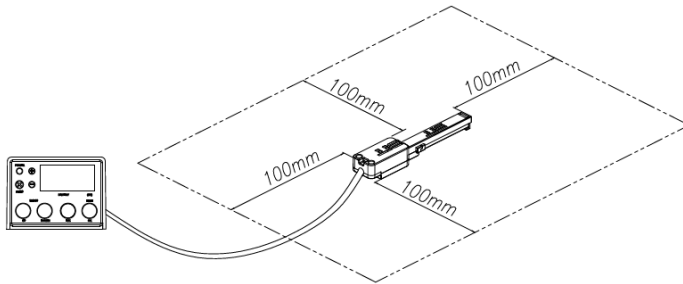

잘못된 설치 및 사용은 제품의 이상동작 또는 고장을 유발하오니, 아래 사항을 준수하여 설치 및 사용하시기 바랍니다.


- ① 제품 설치 시, 각 방향 10cm부근에 측정하고자 하는 제품 외에 센서에 영향을 줄 수 있는 제품 등을 제거해 주시기 바랍니다.
경고!! 제전기의 경우, 센서 및 컨트롤러와 최소 500mm이상 떨어져 있어야 합니다. 제전기에서 발생하는 전계가 센서의 이상동작을 유발시킬 수 있습니다.
- ② 설치장소가 고르지 못하거나 설치높이가 잘못될 경우 잘못된 값을 표시할 수 있습니다. 또한 보수 점검 및 배선에 필요한 공간을 확보하여 설치하여 주시기 바랍니다.
- ③ 노이즈(전극파, 서지 등)가 발생하는 장소에서의 사용은 피해 주십시오. 오 동작이나 내부소자의 열화, 파손을 일으킬 가능성이 있습니다.
- ④ 설치 전 전원이 충분한지, 전압이 맞는지 확인하십시오. 또한 같은 전원 단에 센서 외에는 다른 기기를 사용하지 않을 것을 추천합니다. 제품이 오동작하거나 손상이 갈 수 있습니다.
- ⑤ 설치 시 반드시 접지시켜서 사용하십시오.

7. 연결 및 설치 방법

제품의 설치 전, 매뉴얼을 숙지하신 후에 설치를 진행하여 주십시오.


① 센서 헤더부 고정

센서 헤더부를 M3 Bolt와 Nut를 이용하여 거치대에 고정시켜 주십시오.

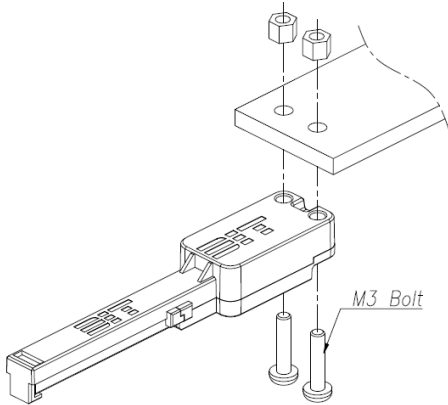

② 컨트롤러 고정


컨트롤러는 바닥이 평평하고 안전한 장소에 거치 및 고정시켜 주십시오.

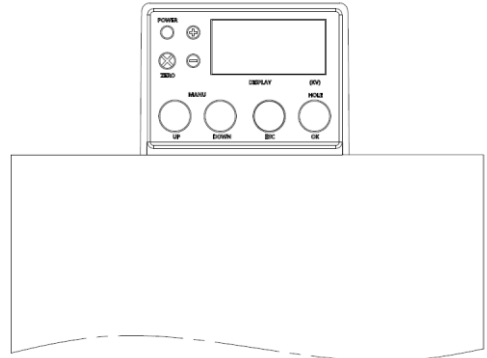

③ 센서 헤더부 / 컨트롤러 / 전원 / 접지[GROUND] 연결


하기 그림과 같이 센서 헤더부와 컨트롤러를 연결하신 후에, 전원공급 및 접지[Ground] 연결을 하여 주십시오.

경고!! 4pin-Cable을 사용하실 경우, 배선에 주의하여 주십시오.
잘못된 배선은 제품의 고장 또는 이상동작을 유발합니다.

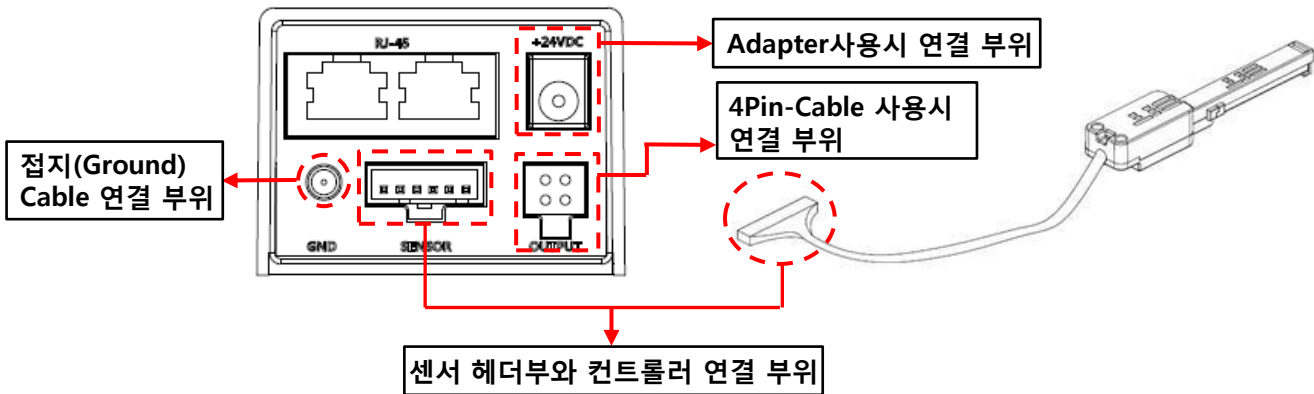


④ 센서 초기 동작 / 영점조정

전원이 연결된 상태에서 약 10분 구동 후, 대전체가 없는 상태에서 드라이버 등을 이용하여 본체의 ZERO점을 돌려 Display가 0이 되도록 조정합니다.

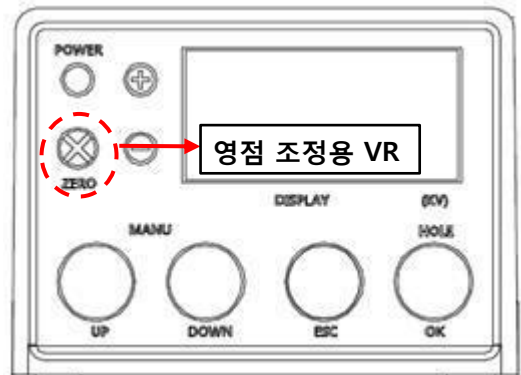

7. 연결 및 설치 방법

<2대 이상 설치 시>

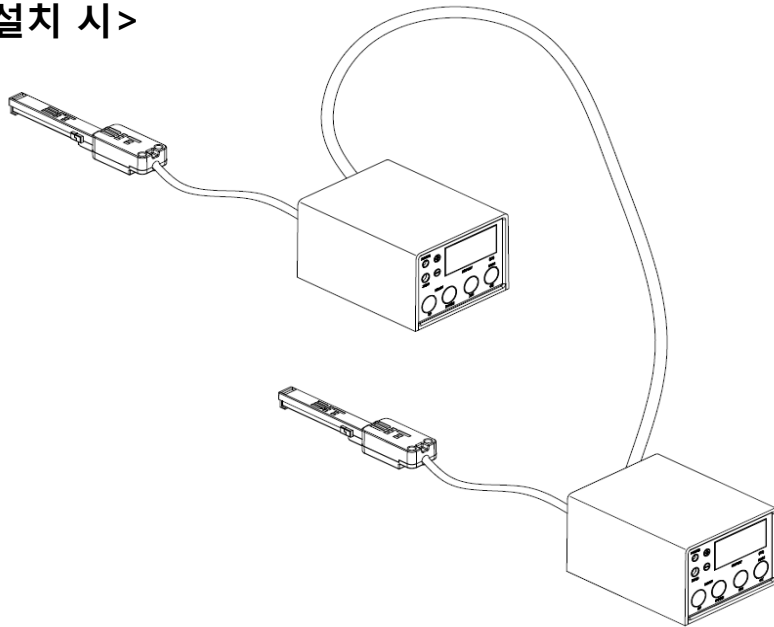








- ① 전원 : Adapter 또는 4Pin-Cable을 이용하시어, 각 센서별로 전원을 연결하여 주셔야 합니다. 연결 시, 배선을 주의하여 주십시오.
- ② 통신 : RJ-45 PORT에 통신케이블B를 이용하여 센서간에 연결을 하신 후, 최종 컨트롤러에서 PC로 연결하여 주십시오.
※ PC와 연결시 RS485 Converter가 필요합니다. Converter는 제품과 별도로 구매하셔야 합니다.
 
< 설치 후 확인 사항 >








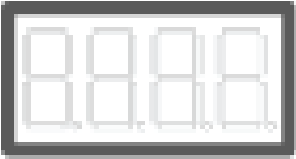


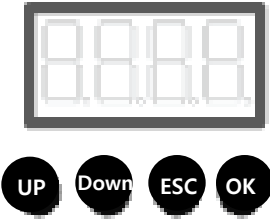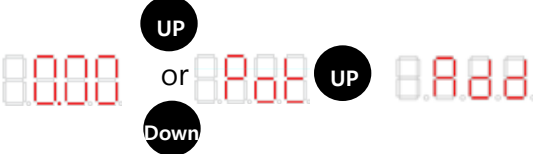
설치 후 제품을 동작시키기 전에 아래 사항을 한번 더 확인하여 주십시오.

- 1) 주위환경을 충분히 확인 후 전원을 켜십시오.
- 2) 전원을 켜기 전 커넥터 연결이 정확한지 확인하십시오. 잘못된 배선은 제품의 고장을 일으킵니다.
- 3) 전원을 켜기 전 다시 한번 전원 용량이 충분한지, 전압이 맞는지 확인하십시오.
- 4) 전원이 켜진 상태로 센서헤더 커넥터를 빼거나 끼우지 마십시오.
- 5) 센서 헤드의 검지 면에 금속이나 금속공구가 직접 닿지 않도록 하십시오.
- 6) 본체에 테이프 · Seal 등을 붙이지 마십시오.

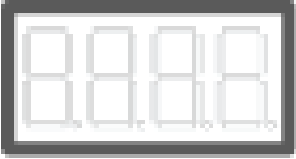8. 제어 및 모니터링 프로그램을 이용한 원격감시 설정

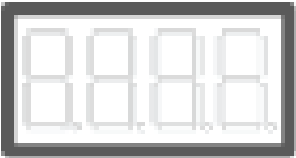표시/조정키	기능설정	비고
<p>전원상태 확인 POWER</p> 	<p>Power Led ON(G) 전원이 정상적으로 인가된 경우 Power LED에 녹색 불이 들어 옵니다.</p>	
<p>극성 표시용 LED</p> 	<p>+ LED(Y), -LED(O) 센서가 측정한 전압이 +극성일 때는 +LED에 불이 들어오고 -LED는 꺼집니다. 센서가 측정한 전압이 -극성일 때는 -LED에 불이 들어오고 +LED는 꺼집니다.</p>	
<p>측정 전압 확인</p> 	<p>센서가 측정된 전압이 FND에 표시 됩니다.</p>	<p>Pot가 25MM일 때  -2[kv]~+2[Kv} Pot가 50MM 이상일때  -20[kv]~+20[Kv}</p>
<p>Menu 진입 / 변경</p> 	<p>메뉴 화면으로 진입 하기 위해서 아래와 같은 순서로 키를 누르십시오.</p>  <p>전압 표시화면에서 UP또는 DOWN키를 눌러서 메뉴 화면으로 진입 합니다.</p> <p>이전에 진입했던 메뉴가 표시된 상태에서 UP또는 DOWN 키를 누르면 설정 가능한 메뉴가 우측과 같이 바뀝니다.</p>	

8. 제어 및 모니터링 프로그램을 이용한 원격감시 설정

표시/조정키	기능설정
<p>표시전압 Hold On / Off</p> 	 <p>센서의 측정전압이 표시되고 있는 상태에서 OK 버튼을 누르면 현재 측정된 전압이 고정되어 표시됩니다.</p>  <p>화면에 표시된 전압이 고정된 상태에서 다시 한번 OK 키를 누르면 센서가 측정한 전압이 주기적으로 바뀌어 표시 됩니다.</p>
<p>설정 취소 및 메뉴화면 빠져나감</p> 	<p><설정취소></p>   <p>설정 값을 변경 중에 ESC 키를 누르면 변경된 값이 저장되지 않고 "ESC" 문자열이 깜빡인 후 측정전압 표시화면으로 이동합니다.</p> <p><메뉴화면 빠져나감></p> 
<p>에러 메시지</p> 	<p><+ 극성 측정범위 초과></p>  <p>센서가 측정한 전압이 Pot 50MM에서 +20[kv], Pot 25MM에서 +2[kv],를 초과하면 화면에 "o-HI" 표시됩니다.</p>  <p>센서가 측정한 전압이 Pot 50MM에서 -20[kv], Pot 25MM에서 -2[kv], 미만이면 화면에 "o-Lo" 표시됩니다.</p>  <p>컨트롤러에 센서가 꽂혀 있지 않거나 센서 연결부의 이상이 있을 경우 화면에 "Err"이 표시됩니다.</p>

8. 제어 및 모니터링 프로그램을 이용한 원격감시 설정

메뉴	설명	비고
Pot	측정거리 변경 / 저장	<p>설정 가능한 센서의 측정 거리는 아래와 같습니다. "25mm" "50mm" "60mm" "70mm" "80mm" 90mm" "100mm" 7단계 입니다.</p> <p>※ 본 제품은 25mm/50mm 전용 제품으로 60~100mm에서 측정 시, 측정은 가능하나 제품 성능을 보장하지 않습니다.</p>
Add	Address 변경 / 저장	<p>설정 가능한 센서의 Address는 아래와 같습니다. "Ad01" ~ "Ad30" 30단계 입니다.</p> <p>여러 대의 센서를 모니터링 시에 센서별로 Address 값을 따로 부여하여 최대 30대까지 한번에 모니터링 할 수 있습니다.</p>
LIMH	상한전압 변경 / 저장	<p>설정 가능한 상한전압은 아래와 같습니다. "0V" ~ "1kV" : 100V 단위로 설정 가능 "1kV" ~ "20kV" : 1kV 단위로 설정 가능</p> <p>모니터링 프로그램과 연계하여 상한 전압을 설정할 수 있으며, 설정 후 측정값이 상한 전압을 초과하면 모니터링 화면에 빨간색으로 나타납니다. (정상일 시 초록색)</p>
LIML	하한전압 변경 / 저장	<p>설정 가능한 하한전압은 아래와 같습니다. "0V" ~ "-1kV" : 100V 단위로 설정 가능 "-1kV" ~ "-20kV" : 1kV 단위로 설정 가능</p> <p>모니터링 프로그램과 연계하여 하한 전압을 설정할 수 있으며, 설정 후 측정값이 하한 전압을 초과하면 모니터링 화면에 빨간색으로 나타납니다. (정상일 시 초록색)</p>

8. 제어 및 모니터링 프로그램을 이용한 원격감시 설정

<모니터링 프로그램 설치 및 연결순서>

- ① RS485 통신 드라이브를 설치하신 후, RS485 Converter 를 PC와 연결하여 주십시오.
- ② RS485 Converter가 설정된 포트를 확인하여 주십시오.(ex) COM1
- ③ 옵션으로 제공되는 통신Cable B형과 RS485 Converter를 연결하여 주십시오.
※ RS485 Converter마다 연결방식이 다르므로 구입 시 구입처에 문의바랍니다.

- ※ 1. 컨버터마다 통신속도가 달라 모니터링 프로그램과 연결이 불가능할 수 있습니다.
2. ARS-S005 Series는 Realsys사의 CNV485U에 최적화 되어있으며, 타 회사 제품 사용 시 PC와 연결이 안될 수 있습니다.
3. 제공된 모니터링 프로그램은 제품과 별도로 무상으로 제공되는 SW입니다.
프로그램의 Customizing은 불가하며, 해당 프로그램의 사용으로 인하여 손해가 발생할 경우, 당사에서는 책임지지 않습니다.

<모니터링 프로그램 기능설명 및 설정 방법>

① 모니터링 전체 화면 (총 30대까지 모니터링 가능)



8. 제어 및 모니터링 프로그램을 이용한 원격감시 설정

② 프로그램 설정

- ① CONFIGURATION 메뉴를 누르면, 설정용 창이 실행됩니다.
- ② 하기의 설정을 사용하시어, 프로그램을 설정하여 주십시오.

The screenshot shows the 'Electronic Sensor Monitor Multi' software interface. A 'CONFIGURATION' dialog box is open in the center, with several sections highlighted by red dashed boxes and arrows pointing to specific settings. The background shows multiple sensor graphs (Sensor 01 to Sensor 09) with 'Voltage' on the y-axis and 'Time' on the x-axis.

CONFIGURATION Dialog Box Settings:


- Single Sensor Select:** Radio buttons for sensors 01 through 30. Sensor 01 is selected.
- Single Graph Control:**
 - Graph Display: ON
 - Full Screen: OFF
 - Data Clear: SET
 - Graph Max: 20000 (SET)
 - Graph Min: -20000 (SET)
 - Graph Length: 60 (SET)
 - S/W Limit: Not Supported
- Single Sensor Control:**
 - UPPER Limit: OFF (dropdown)
 - LOWER Limit: OFF (dropdown)
 - Distance: 25mm (dropdown) (ALL SET)
- All Graph Control:**
 - All Display: OFF (ON)

Annotations (Red Text):

- 통신관련 설정 (Communication-related settings)
- 센서 모니터링 설정 (Sensor monitoring settings)
- 측정값 저장여부 설정 (Measurement value storage setting)
- 모니터링을 원하는 센서 주소를 선택 (Select the sensor address you want to monitor)
- 그래프 표시여부와 그래프 표시범위 설정 (Graph display and graph display range setting)
- 센서별 상/하한 전압, 측정거리 설정 (Sensor-specific upper/lower voltage, measurement distance setting)
- 모든 센서 그래프 ON/OFF 설정 (All sensor graphs ON/OFF setting)

8. 제어 및 모니터링 프로그램을 이용한 원격감시 설정

③ 센서별 Error Count

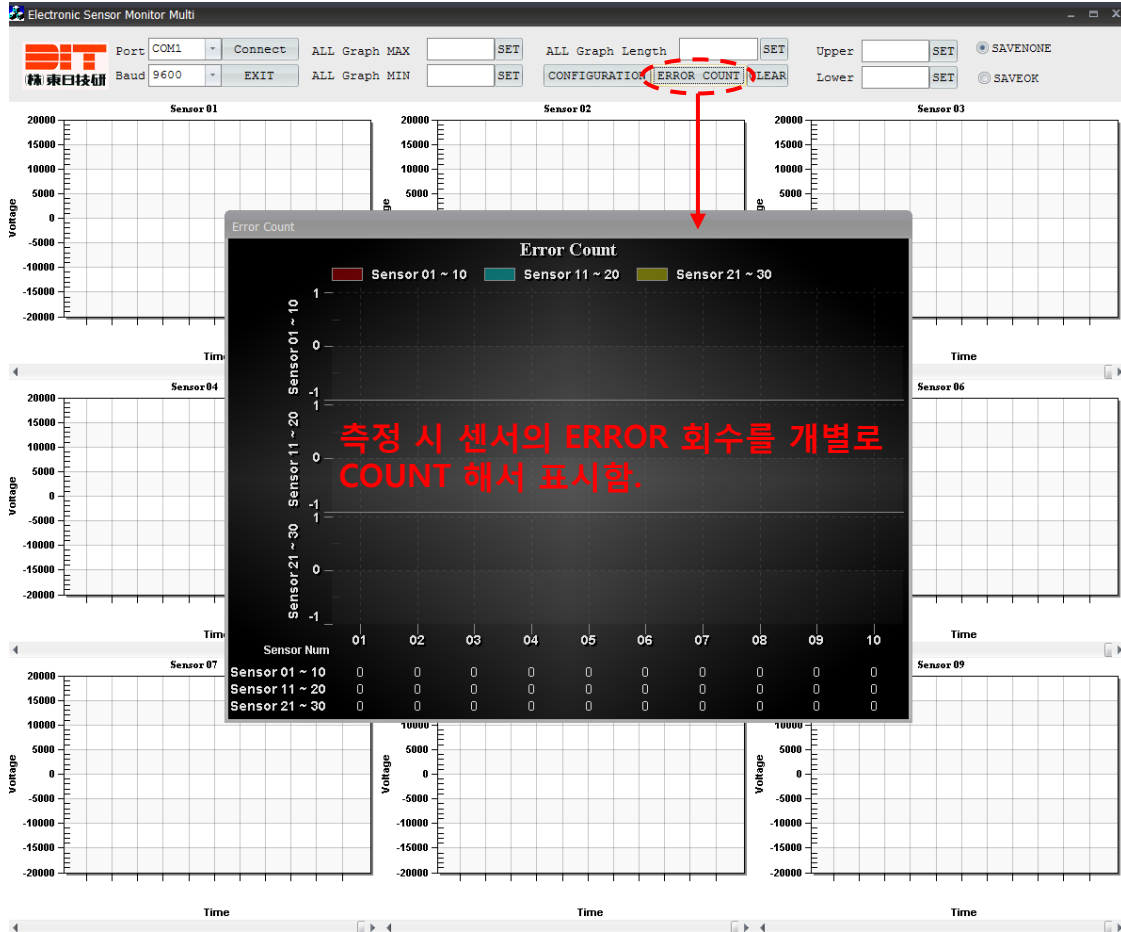

<통신이 안될 경우>

- ① RS485 Converter 와 PC/제품 간 연결상태를 확인하십시오.
- ② Port에 설정이 올바르게 되어 있는지 확인하여 주십시오.
 ※ 장치관리자의 Port에 설정된 Port-Number와 동일하게 설정되어 있는지 확인하여 주십시오.
- ③ PC프로그램에서 설정된 Baud값이 115200으로 되어있는지 확인하십시오.
- ④ 옵션으로 제공되는 통신Cable B형과 RS485 Converter를 연결하십시오.
 단, RS485 Converter마다 연결방식이 다르므로 구입 시 구입처에 문의바랍니다
 ※ 컨버터마다 통신속도가 달라 모니터링 프로그램과 연결이 불가능할 수 있습니다.
 ARS-S005 Series는 은 Realsys사의 CNV485U에 최적화 되어있으며, 타 회사 제품 사용 시,
 PC와 연결이 안될 수 있습니다.

9. 사용 전 주의사항

본 제품의 사용 전, 하기의 주의사항을 숙지하여 사용하여 주십시오.

잘못된 사용은 제품의 고장 및 오작동을 유발하여 피해를 발생시킬 수 있습니다.

잘못된 사용으로 인한 제품고장/오동작은 무상AS가 제공되지 않을 수 있습니다.

- 1) 제품의 설치환경의 온도범위가 0 ~ 50°C 에서만 사용하여 주십시오.
- 2) 전원 인가 후 10분 이상 경과한 뒤 사용하십시오.
전원 인가 직후에는 불안정한 값이 측정될 수 있습니다.
- 3) 낙하 또는 충돌로 인하여 과대한 충격(100m/s² 이상)이 가해지지 않도록 하여 주십시오.
- 4) 센서 근접거리 내에 강한 전자기를 발생시키거나, 자성이 있는 물체를 두지 마십시오.
측정값에 영향을 주거나, 센서 이상동작을 유발할 수 있습니다.
- 5) 센싱부에 이물이 붙거나, 들어가지 않도록 하여 주십시오.
- 6) 이상 동작 시, 임의로 분해 및 조립하지 마시고 대리점 또는 본사로 연락하여 주십시오.
임의로 분해 및 조립을 하실 경우, 정상적인 A/S 또는 교환이 불가할 수 있습니다.
- 7) 제품의 이동, 유지보수 시에는 반드시 전원을 OFF하여 주십시오.
- 8) 측정범위를 초과하는 고압 대전체를 지속적으로 측정하실 경우, 제품에 이상이 생길 수 있습니다.
- 9) 동봉된 부속품 외 타 부속품을 사용하지 마십시오. 제품 수명 단축/고장/오작동의 원인이 됩니다.
- 10) 제품의 규격대로 사용하여 주시기 바랍니다.
- 11) 제전기 등 고압 발생장비 근처에는 설치하지 마십시오. 측정값에 영향을 줄 수 있습니다.
- 12) 센서를 진동이 심한 위치에 장착할 경우, 측정거리 변화에 따른 오차가 발생할 수 있습니다.
이러한 장소에 설치 시에는 센서 헤더부를 단단히 고정하여 주십시오.
- 13) 클린룸 내에 반입하는 경우는 몇 분간 플러싱을 하여 필요한 세정도를 확인 후 사용하십시오.
- 14) 조합한 직류전원은 UL1310에 따라서 등급2 전원유닛 또는 UL1585에 따른 등급2 트랜스를
전원으로 하는 UL인정품을 사용하십시오.
- 15) 구조상 폭발의 위험은 없으나 각종 화학약품이나 화학기체 등에 노출 될 경우 부식이 일어나
제품 수명을 단축시키거나 손상을 가할 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 16) 이 제품은 일반 산업용 이므로 다른 목적으로 사용이 불가능 하며, 부득이하게 사용하고자
할 경우 판매점 혹은 (주)동일기연으로 연락하여 주십시오.

10. 작동 이상 시 확인 사항

증 상	확 인 사 항
제품에 전원이 들어오지 않을 경우	1) 전원 케이블 연결상태를 확인. ※ 매뉴얼내 결선방법을 참조하여, 확인하여 주십시오. 2) 결선상에 이상이 없을 경우, 판매점 또는 제조사에 문의.
DISPLAY 값이 이상할 때	1) GROUND선이 제대로 연결 되었는지 확인. 2) 결선상에 이상이 없을 경우, 판매점 또는 제조사에 문의.
실제 정전기 값과 오차가 크다고 생각되는 경우	1) 주변에 측정에 영향을 주는 제품이 없는지 확인. ※ 고압/자기장/전자장 발생장치, 금속물체 등 2) Pot 메뉴에서 설치 높이와 동일하게 값이 설정되어 있는지 확인. 3) 확인시 이상이 없을 경우, 판매점 또는 제조사에 문의.
극성표시 LED가 들어오지 않을 때	1) 판매점 또는 제조사에 문의.
동작 시 타는 냄새가 나는 경우	1) 즉시 전원을 제거 후 판매점 또는 제조사에 문의.
기타사항	1) 판매점 또는 제조사에 문의.

※ 위의 조치로 문제가 해결 되지 않거나 다른 문제가 있는 경우 당사의 품질 보증팀으로 연락 하시거나 홈페이지에 문의를 남겨 주시기 바랍니다.

연락처 : 품질보증팀 / 031-299-5464

품질보증서

본 제품은 엄격한 품질 관리 및 검사 과정을 거쳐 제조하였으며, 제품 출고일로부터 1년간 제조상의 결함이 있는 제품에 대해 보증합니다.

단, 하기의 경우에 대하여 당사는 책임 지지 않습니다.

- 1) 제품이 당사와의 특별히 결정된 경우 외에 이 설명서의 내용과 다른 방식으로 사용되었거나 사용자가 임의로 제품을 수리, 변경한 경우 입은 피해에 대하여 당사는 책임 지지 않습니다.
- 2) 당사는 구매자의 부적합한 제품의 사용으로 인해 발생한 피해에 대해서는 책임지지 않습니다. 당사에서는, 제품이 적합한 환경에 맞게 설치할 것을 권하고 있으나, 이것은 단지 추천사항이며, 제품의 설치 적합성에 대해서는 구매자가 제품의 사양을 충분히 이해하여 적용하여 주시기 바랍니다.
- 3) 당사는 공급한 제품의 고장이 원인이 되어 발생한 기타 직, 간접적 손실이나 피해에 대해서는 책임지지 않습니다.